OMM PLUS : Documentation de montage de l'accessoire « Module laser et sécurités »

Par X. HINAULT – <u>www.mon-club-elec.fr</u> | <u>www.mon-fablab.fr</u> – Janvier 2018 – Tous droits réservés.



Table des matières

OMM PLUS : Documentation de montage de l'accessoire « Module laser et sécurités »	1
Description	1
Pièces du « Module laser »	2
Montage des éléments du module laser sur la plaque	3
Pièces des « sécurités » pour module Laser	6
Montage des sécurités pour le module laser	7
Câblage	11
Upgrade de la configuration du firmware	15
Test et focalisation du laser avec l'interface Simple Gcode GUI	15
Générer un G-Code pour le laser	
L	

Description

Cet accessoire comprend :

- le module laser proprement dit
- les sécurités associées : contacteur d'extinction

Pièces du « Module laser »

Ce kit d'accessoire comprend :

Pièces 3D

4 x équerres de fixation alim laser

Pièces 2D

1 x plaque de fixation

Pièces mécaniques

Aucune

Accessoires

1 x paire de lunettes laser

Electronique

1	х	bloc alimentation Laser
1	х	bloc optique laser
1	х	Adaptateur 220V/12V pour laser

Connectique

1	Х	câble	2	vers	2

Visserie

M3

- 4 x vis M3 x 6mm 5 x vis M3 x 10mm
- **M**5
- 6 x vis M5 x 10mm
- 4 x vis M5 x 16mm

Rondelles

Aucune

Ecrous

- 2 x écrous lourds M5 (en plus des 4 déjà fournis)
- 4 x écrous M5

Montage des éléments du module laser sur la plaque

On commence par monter les 4 équerres de fixation du bloc de contrôle du laser sur la plaque principale à l'aide des 4 vis M5x16 + 4 écrous M5 :





Ensuite, à l'aide des 5 vis M3x10, fixer le module laser sur la plaque principale, du même côté dans les équerres :







Ensuite fixer le bloc de contrôle du laser sur les équerres précédemment fixées à l'aide de 4 vis M3x6 :



NOTE : On peut fixer au choix l'électronique visible ou bien le radiateur en façade. La solution « électronique visible » a l'avantage de simplifier les câblages.

Ensuite, la plaque ainsi montée se fixe directement sur les 2 profilés de façade de l'OMM PLUS à l'aide de 6 vis M5 x 8 + 6 écrous lourds (ajouter les 2 manquants au besoin) :



Truc : ne pré-engagez pas les vis mais mettez-les en place une à une en prépositionnant les écrous lours au préalable en face de trous en s'aidant des fentes prévues pour çà.

Le bas de la plaque est à placer à 5cm du bas du profilé environ, pour faciliter la focalisation.



Pièces des « sécurités » pour module Laser

Ce kit d'accessoire comprend :

Pièces 3D

1 x pièce 3D de déclenchement du endstop

Pièces 2D

Aucune

Pièces mécaniques

Aucune

Accessoires

Aucun

Electronique

1 x Endstop à lame longue

Connectique

1 x 25cm de gaine thermo

Visserie

2 x écrous lourds M5

Montage des sécurités pour le module laser

Il s'agit ici essentiellement de fixer :

- le endstop de détection d'ouverture
- la plaque de déclenchement du endstop d'ouverture

On commence par fixer le endstop. Avant cela on va lui souder 2 câbles de 10cm que l'on va mettre sur domino :







Venir ensuite fixer le endstop sur l'arrière droit du martyr (gauche si on est à l'arrière) : en clair, à l'endroit où le capot qui ferme se pose.





Ensuite, on va fixer la plaque de déclenchement du endstop : pour cela, enlever la plaque arrière du capot placé en position fermée :



Puis mettre en vis à vis de la languette du endstop les écrous lourds :



Et fixer la plaque de déclenchement : il est impératif que la plaque déclenche le endstop. Si ce n'est pas le cas, déformer vers le haut la languette du endstop de manière à assurer franchement le contact.



Remettre le capot arrière.

Ensuite, faire quelques essais d'ouverture / fermeture : on doit clairement entendre le endstop qui se déclenche.

NOTE : on peut essayer de se passer de démonter le capot arrière en passant par l'intérieur, le capot étant ouvert, mais c'est moins pratique je trouve, au moins pour la mise en place du déclencheur. Pour le réglage ultérieur éventuel, on a toujours l'accès par l'intérieur.

Câblage

Le principe du câblage à réaliser est le suivant :

- le endstop est sur le circuit d'alimentation 12V du bloc laser, assurant ainsi l'allumage/extinction
- la PWM du laser est à brancher sur le bloc Laser ainsi que l'alimentation laser.

Voici le schéma correspondant :





On commence par réaliser le circuit de l'alimentation 12V du laser :

• couper le câble de l'alimentation 12V du laser et y souder une « rallonge » en câble 2x0,75mm². Ouvrir le câble du + (le rouge) à environ 40cm du bloc d'alimentation 220V.



• Connecter les 2 brins du câble rouge sur le domino du endstop :



A présent, connecter le bloc d'alimentation sur 220V et le Jack sur le bloc de contrôle du laser : appuyer sur le endstop ce qui doit déclencher le ventilo. Relâcher dès que c'est vérifié.



A ce stade, il ne reste plus qu'à connecter la commande PWM sur la carte Emotronic : rallonger la rallonge 2 brins à l'aide d'un câble de 2x0.75mm² d'1m.



Puis connecter le câble de contrôle PWM comme sur la photo sur la Emotronic :



Et l'autre extrémité sur le bloc de contrôle laser :



Vérifier au passage que le sélecteur est bien sur TTL (et pas Analog)

Techniquement, le laser doit être contrôlé par une broche PWM accessible facilement et libre sur la Emotronic. Le meilleur choix est la broche 1.26 qui est compatible PWM et se trouve à côté de la GND sur ce bornier :

EXTENSION PORT	(LCD)		
RX0 P1_30 MISOO SCK0 SDA0	2510- X1-1 X1-3 X1-5 X1-7 X1-7 X1-9	X1-2 X1-4 X1-6 X1-8 X1-10	TX0 P1_31 MOSI0 SSEL0 SCL0
20_10 SDA1 P1_28 P1_26 GND	2510- X2-1 X2-3 X2-5 X2-7 X2-9	X2-2 X2-4 X2-6 X2-8 X2-8 X2-10	P0_11 SCL1 P1_29 P1_27 +5V

Upgrade de la configuration du firmware

A présent, il faut télécharger le fichier de configuration du smoothieware qui intègre l'activation du module laser :

http://cloud-mon-club-

<u>elec.fr:8080/files_openmakermachineplus/firmware/smoothieware_emotronic_omm_plus/config_laser_ok_2017_1</u> <u>1.txt</u> Copier / coller ce fichier sur la SD de la carte et le renommer config.txt.

Test et focalisation du laser avec l'interface Simple Gcode GUI

Si ce n'est déjà le cas, télécharger la dernière version de Simple Gcode GUI ici : <u>http://cloud-mon-club-elec.fr:8080/pyqt5_apps/pyqt5_simple_gcode_gui/</u>

L'interface intègre l'activation manuelle du LASER :

PyQt5+Python3 : Simple G-Code GUI (for GRBL/Sm	noothieware) v0.9 - by www.mon-fablab.fr	
Port Série : Débit Série (bauds) : Init Stop /dev/ttyACM0 ▼ 115200 ▼ Init Stop Délai (ms) Pause (ms) Fin de ligne : 20 ↓ 10 ↓ Saut de ligne (\1 ▼ Chaîne à envoyer : Envoi Envoi sur le port série :	Réception sur le port série : X Y	Machine : Objet:
Home X -10 Goto Y0 +1 Goto X0 -1 +0.1 Goto Z0 -10 -1 +1 +10 Home XY +1 -1 RAZ Z Home XY +1 -1 Unlock Speed : - - - - Laser : - - - Set	Nouveau Ouvrir Enregistrer Envoyer GCode	

POUR LA SUITE ET D'UNE MANIERE GENERALE, DES QUE L'ON TRAVAILLE AVEC LE LASER, METTRE LES LUNETTES DE PROTECTION +++

Laisser le slider sur 10 % et cliquer sur SET. Appuyer manuellement sur le endstop : après quelques secondes, on doit voir le laser s'allumer.



Mettre alors une feuille blanche et régler la lentille de façon à obtenir la focalisation du faisceau.



Voilà, vous êtes parés.

Une fois focalisé, vous n'avez plus besoin d'allumer le laser manuellement : il s'allumera seulement si le capot est fermé.

Générer un G-Code pour le laser

Télécharger si ce n'est déjà fait la dernière version de Simple G-Code Generator ici :

http://cloud-mon-club-elec.fr:8080/pyqt5_apps/pyqt5_simple_gcode_generator/

Ensuite paramétrer le générateur avec les valeurs suivantes (fichier de configuration ci-dessous) :

Fichier Aide					
Configuration :	Eppissour matér	0.00	A mm	Marrie descente	200 mm/min Eirmware utilisé :
/Cloud/files_config_sgg/config_092_dessin_laser.txt	cpaisseur mater.	0,00		vitesse descente	200 Filmware duise .
appissour_0.0	Profondeur Passe :	0,00	🌲 mm	Vitesse remontée	600 - mm/min
profondeur=0.0	Nombre de passe :	h	1		Smoothieware
nombre_passes=1				vicesse usinage	
	Diam. outil	0,20	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Vitesse trajets	1000 🖨 mm/min Haut. Remontée : 5,0 🗣
Fichier SVG : Unites : pixels 90 - dpi • mr	n		Deb	outer évidements au o	centre 🔪 Dern. passe : + 0,0 🛊 mm
les_svg_cnc_omm_plus/092/a_laise_breizh_laser.svg	Générer G-Co	ode	Tro	us sans pourtour	Gravure 🗸 Laser (Z constant) Puissance 75 🗧 %
Nouveau Ouvrir Enregistrer		(***) (****)]		
<pre></pre>	fire off G1 S0.0 G01 X0.0 Y0.0 F1000 G1 S0.05 G01 X31.40 Y54.57 F1000 G01 S0.75 G01 X31.28 Y54.48 G01 X31.28 Y54.48 G01 X31.11 Y54.38				20 25 30 45 50 50 10 20 20 30 40 50 60 70
BREIZH!	G01 X31.03 Y54.33 G01 X30.95 Y54.28 G01 X30.87 Y54.22 G01 X30.80 Y54.17				

Le générateur va ainsi générer un Gcode qui va activer le laser à la puissance voulue et rester à Z constant.

Fermer le capot et lancer la découpe.

Exemple de fichier de configuration pour le laser :

epaisseur=0.0 profondeur=0.0 nombre_passes=1 diametre_outil=0.2 derniere_passe=0.0 vitesse_descente=200.0 vitesse_remontee=600.0 vitesse_decoupe=1000.0 vitesse_trajets=1000.0 option_debuter_centre=False option_trous_sans_pourtour=False option_gravure=False

option_laser=True

option_laser_puissance=75.0

unit_svg_pixels=False

unit_svg_pixels_dpi=90

unit_svg_mm=True

hauteur_remontee=5.0